





## 05103000 - LT-A VDI40 DIN138-22 R H120 HW

<b>Tipo</b>	LT-A Portautensili angolare a 90°
<b>Attacco</b>	VDI 40
<b>Uscita utensile</b>	Portafrese DIN138 22
<b>Raffreddamento</b>	Refrigerazione esterna
<b>Senso di rotazione</b>	r1  r2 
<b>Velocità max [1/min]</b>	6000
<b>Coppia max [Nm]</b>	63
<b>Rapporto</b>	1:1
<b>H [mm]</b>	120
<b>H1 [mm]</b>	38
<b>Accessori</b>	N.D.
<b>Note</b>	N.D.
<b>Note per il montaggio</b>	Solo per mandrino secondario



**ATTENZIONE: VERIFICARE L'ORIENTAMENTO DELLA DENTATURA VDI**

Verificare sempre gli ingombri del portautensile in torretta

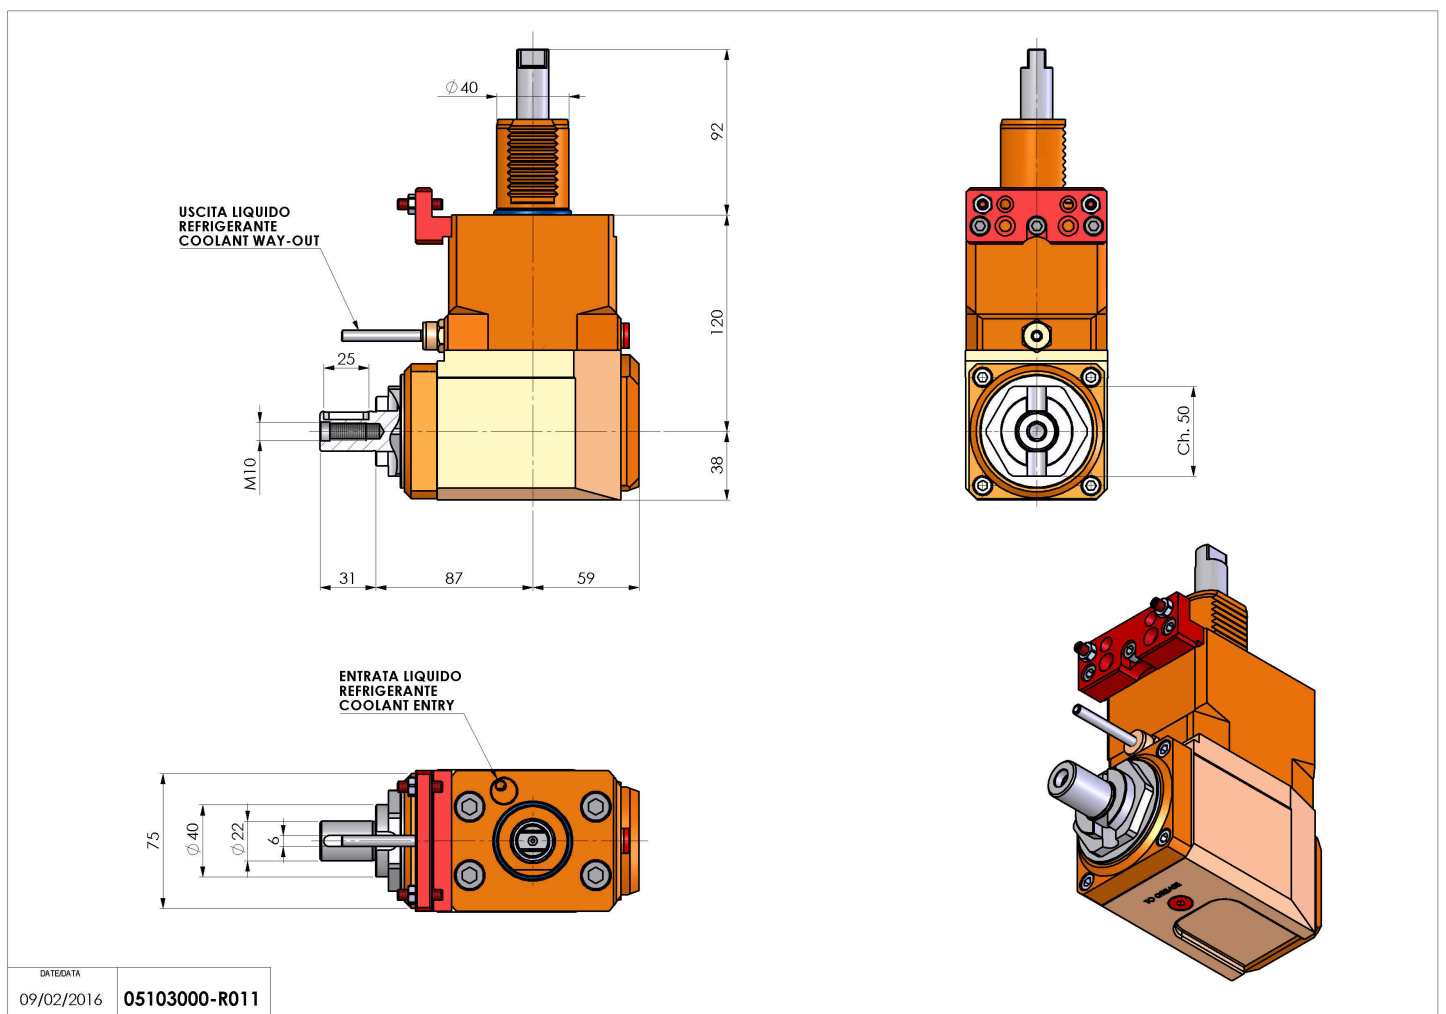

DATE/ATA  
09/02/2016 05103000-R011

Salvo modifiche tecniche